


## 改善箇所説明図



不具合発生箇所



燃料プレフィルター

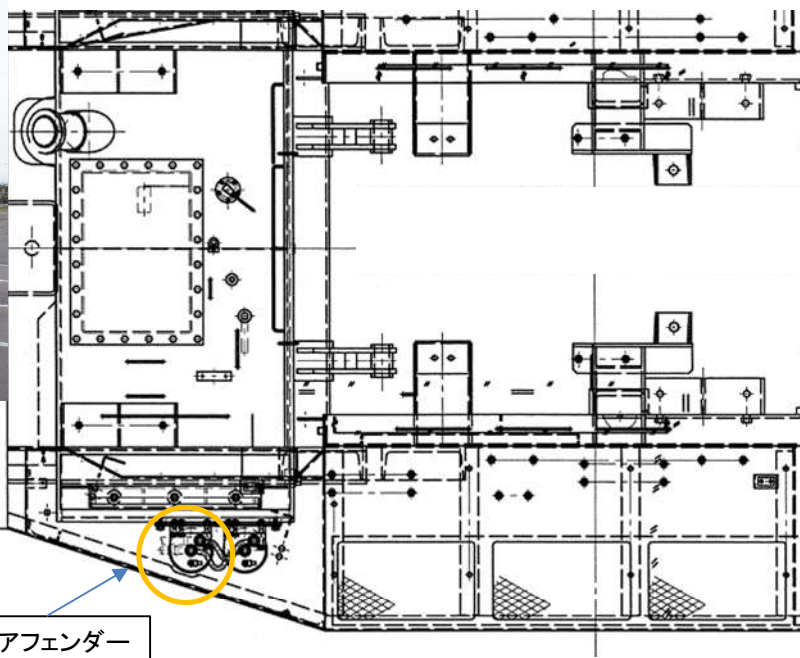

燃料プレフィルター配置上面図



リアフェンダーとの干渉状態



改修後の状態

改善内容

### 不具合発生箇所

燃料装置において、設計検討が不十分なため、燃料プレフィルターがリアフェンダーのリブに干渉している。そのため、車両振動により燃料プレフィルターが損傷し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、当該フィルターが破損して燃料が漏れるおそれがある。

### 改善内容

リアフェンダーのリブの干渉部を切削し、燃料プレフィルターを新品に交換する。

### 識別

改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロック付近にNo.5812のステッカーを貼付する。