



改善箇所説明図



「ニイガタNR303ロータリ除雪車」



機関室内部写真

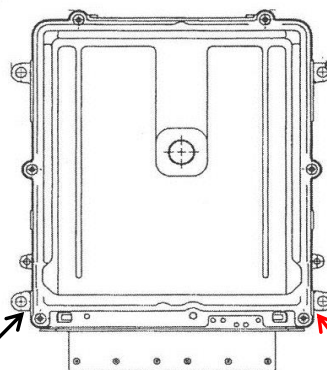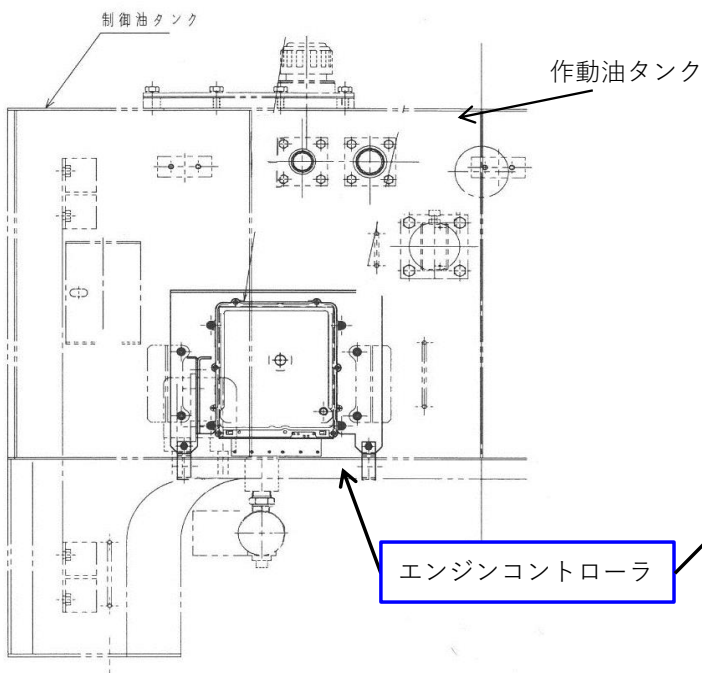

不適合発生部品

不具合発生内容

注: は修正箇所を示す。

ロータリ除雪車のエンジンコントローラにおいて、制御プログラムのNox値判定条件が不適切なため、低温環境下での稼働時に、Nox値を誤判定し警告灯を点灯することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、フェールセーフ制御となり、原動機の出力が低下するおそれがある。

改善内容

全車両、エンジンコントローラの制御プログラムを対策プログラムに変更する。

識別

改修車両にはエンジンコントローラに識別シールを張り付ける。